

Одел патрал. — Acest одел поартъ adesea și năme de одел de forgъ sau одел de fontъ. Se dobîndește astinind некомплект fonta în кръзете adînci în контактъл аерулът sau său înflășind oxidul de ferу че о декарбъръ. Fonta кăprinde mai târzi carbonu dekit одел; se причепе дар къ лăнд fontei oare-каре патре din carbonul său, se poate a se transforma în одел. În прерадація оделът патрал, se întrebuințează tot-dăхна fonta мanganесатъ, пентру радиопиле че с'аăд арътат ворбин-дă-se despre форчеле каталане.

Операдія se face într'o варъ компарашибъ къ фокз-ріле de асінєріе, кăпринзин fonta în топре ші оаре-каре кăантитате de բալթрі de sep.

Ачет одел este mai къ seamă întrebвінцат ла кон-фекціяне instrументелор араторії.

În extracțieа ферълъ прін метода каталанъ, se кар-вэръ кіте о датъ destăl sep спре а'л transforma în одел патрал.

Оделъл де чементаціоне. — Чементаціонеа este о операціе în каре se оделеше феръл інкълзин-дă'л тârzi timп în пълвере de къръзне. Феръл se комбінъ атвпчі ла զна din sste апроане de carbonu, ші se transforma în одел.

Пентру чементаціоне se întrebвінцеazzъ піще кръзете sau піще кътій de пъмінт sau de къръмізі рефрактарій, каре сінт пісе în ast-fel de кіп în fopnal къ блакъра ле інвъ-леще de toate пърділе. Кътіile сінт չиплите de stratрі алтернатіве de матеріе къръвноасть пъмітъ чемент, ші de вароі de sep; вароі металічі пъ требае съ se atingъ. Se пын în кътій піще верчеле de sep піміте еровете, че se скот din timп în timп, ші каре չложеск спре a апредія градъл чементаціонеї. Температура пъ требае съ fie destăl de նълцатъ ка съ intre феръл în топре.

Sint mai тълте пърері азбира матеріе чементелор че se къзвін mai біne пентру продѣціяа оделът; зін къ este біne a se întrebвінца sape тарінъ, чепъше, etc.; дар se папе demonstpat къ къръзне трабе a fi пре-сепат.